



הנחיות הטמנה עצמאית לפח פלסטיק

1. על מזמין העבודה להכין בור במידות שלהלן:
אורך- 2.00 מטר
רוחב- 2.00 מטר
עומק- 2.00 מטר
2. לאחר חפירת הבור יש לדפן את תחתית הבור ב-20 ס"מ חול ים / מחצבה תוך כדי הידוק במים ופילוס התחתית.
3. יש להוריד את חלקו התחתון של המיכל לבור ולפלוסו.
4. לאחר הפילוס (כאשר רק החלק התחתון נמצא בבור), יש למלא חול ים / מחצבה עד לגובה מחצית המיכל ולהדק עם מים (יש למלא חול תוך כדי הידוק מים עד לטבעת התחתונה המקיפה את המיכל התת קרקעי).
5. לאחר מכן יש לחבר את חלקו העליון של המיכל לחלקו התחתון באמצעות הברגים הייעודיים (חשוב להקפיד להכניס את הברגים לחורים המיועדים לכך בחלק העליון בלבד ובאמצעות מברגה להכניסם בלחץ לחלקו התחתון של המיכל).
6. לאחר החיבור בין החלקים יש לבצע פילוס סופי ולהמשיך למלא חול ים עד לגובה 0 תוך כדי הידוק במים.
7. יש למלא חול בצורה שווה מסביב למיכל על מנת שהוא לא יזוז!
8. בכל מקרה בו יש חשש למי תהום או שסוג האדמה בן מבוצעת העבודה הינו בעייתי מבחינת יכולתו לספוג מים יש להתייעץ עם חברתנו לגבי אופן ביצוע ההטמנה.

הכישור 26 ת.ד 8 א.ת חולון, מיקוד: 58867

טל': 03-5500612, פקס: 03-5500632

www.psiecology.com